การตรวจสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย

รหัสฝายที่ : WPH030300101

ชื่อฝาย แม่ต้า (ตัวที่2) **ชื่อลำน้ำ** แม่ต้า **ลำน้ำสาขาของ** แม่น้ำยม **ประเภทลำน้ำ** ลำห้วย **วันที่สำรวจ** 10 มิ.ย. 68

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านผามอก **ตำบล** ต้าผามอก **อำเภอ** ลอง **จังหวัด** แพร่

ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2539 **อายุฝาย** 29 **หน่วยงานรับผิดชอบ** อบต.ต้าผามอก ใช้แบบมาตราฐาน : กรมชลประทาน

พิกัดฝาย			
X(UTM)	600225	Y(UTM)	2011182

ลักษณะทั่วไป

ประเภทของสันฝาย : ฝายสันมน ความสูงสันฝาย : 2.20 เมตร ความยาวสันฝาย : 40.00 เมตร

ประตูระบายน้ำ : มี ชนิดบานประตู : บานตรง ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.50*1.50 จำนวน : 3 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -

อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี

ระบบส่งน้ำ : ไม่มี ลักษณะคลอง : - ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร

ข้อมูลประวัติการซ่อม

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)


1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : ☐ใช้งานได้ดี ☐ปานกลาง ☑ทรุดโทรม ตะกอนมีปานกลาง




2. ส่วนเหนือน้ำ : ☐ใช้งานได้ดี ☐ปานกลาง ☑ทรุดโทรม ตะกอนมีปานกลาง




3. ส่วนควบคุมน้ำ : ☐ใช้งานได้ดี ☐ปานกลาง ☑ทรุดโทรม

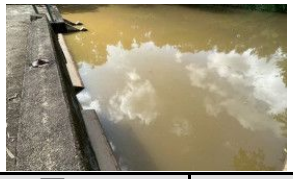
4. ส่วนท้ายน้ำ : ☐ใช้งานได้ดี ☐ปานกลาง ☑ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย




5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ☐ใช้งานได้ดี ☐ปานกลาง ☑ทรุดโทรม ตะกอนมีน้อย

6. ระบบส่งน้ำ : ☐ใช้งานได้ดี ☐ปานกลาง ☐ทรุดโทรม

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ

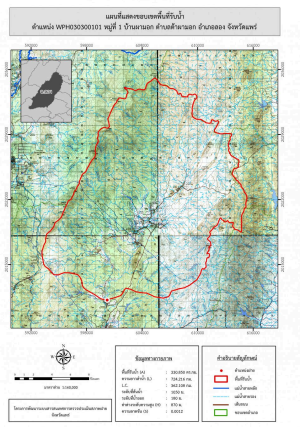

<u>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</u>

A = 330.85 ตารางกิโลเมตร

L = 724.22 กิโลเมตร

LC = 362.11 กิโลเมตร

H = 870 เมตร

s = 0

Return period = 100 ปี

อัตราการไหลสูงสุด = 644.5 ลบ.ม./วินาที

สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

สภาพโดยรวมของฝาย

เป็นฝายที่ก่อสร้างเมื่อปี 2539 โดยกรมชลประทาน ถ่ายโอนให้กับ อบต.ต้าผามอก อายุฝาย 29 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ พังเสียหายหมดสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ปานกลาง

แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

ควรรื้อถอน และก่อสร้างใหม่ในรูปแบบ และขนาดที่เหมาะสม

หมายเหตุ ข้อมูลใช้เพื่อการศึกษาวางแผน ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายและคดีความ