การตรวจสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย

รหัสฝายที่ : WPH060200602

ชื่อฝาย **ชื่อลำน้ำ** แม่สอง **ลำน้ำสาขาของ** แม่น้ำยม **ประเภทลำน้ำ** ลำห้วย **วันที่สำรวจ** 21 พ.ค. 68

หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเทพสุนทรินทร์ **ตำบล** บ้านกลาง **อำเภอ** สอง **จังหวัด** แพร่

ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2553 **อายุฝาย** 15 **หน่วยงานรับผิดชอบ** เทศบาลตำบลสอง ออกแบบเอง

พิกัดฝาย			
X(UTM)	624930	Y(UTM)	2041818

ลักษณะทั่วไป

ประเภทของสันฝาย : ฝายสันกว้าง ความสูงสันฝาย : 1.50 เมตร ความยาวสันฝาย : 20.00 เมตร

ประตูระบายน้ำ : ไม่มี ชนิดบานประตู : - ขนาด (กว้าง*สูง) : - จำนวน : - ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -

อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี

ระบบส่งน้ำ : ไม่มี ลักษณะคลอง : - ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร

ข้อมูลประวัติการซ่อม

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)

1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม — ตะกอนมีน้อย

2. ส่วนเหนือน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☑ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม — ตะกอนมีน้อย




3. ส่วนควบคุมน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☑ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม



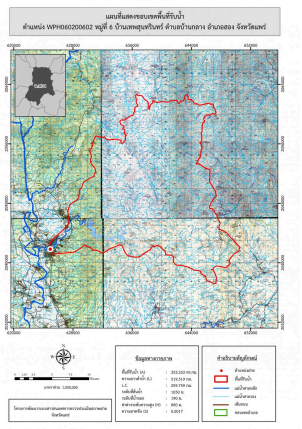

4. ส่วนท้ายน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☑ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม — ตะกอนมีน้อย




5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม

6. ระบบส่งน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ



<u>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</u>

A = 353.33 ตารางกิโลเมตร

L = 519.52 กิโลเมตร

LC = 259.76 กิโลเมตร

H = 860 เมตร

s = 0

Return period = 100 ปี

อัตราการไหลสูงสุด = 664.13 ลบ.ม./วินาที

สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

สภาพโดยรวมของฝาย

เป็นฝาย กึ่งถาวรที่ทางเทศบาลก่อสร้างไว้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมต่าง แต่มักเกิดปัญหาการกัดเซาะตัวฝายได้รับความเสียหายทุกปีเนื่องจากขนาดและรูปแบบที่ไม่เหมาะสม

แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

ควรรื้อถอนออก

และกลับไปใช้ฝายทุ่งหนองคุ้มแทนเนื่องจากมีระยะห่างจากตัวฝายหนองคุ้มประมาณ 400 เมตรซึ่งอยู่ใกล้กัน

หมายเหตุ ข้อมูลใช้เพื่อการศึกษาวางแผน ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายและคดีความ